

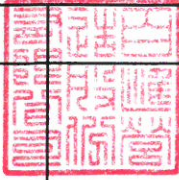
經濟部水利署臺北水源特定區管理局 初驗紀錄

☒全部/☐部分

日期：111 年 09 月 16 日

地點：新北市坪林區

案號及契約號	030101-172(110 年度北水保契約 字第 13 號)	廠商名稱	百匯營造股份有限公司
標的名稱及數量摘要	111 年度臺北水源特定區 2 號集水區工程 1. 雨水積磚設施 1 座 2. 集水井 1 座 3. 放流井 1 座 4. 觀測井 1 座 5. 解說牌 1 座 6. 新設生態池 2 座 7. 漿砌石護岸 L=27m 8. 檢修通道, A=65m ² 9. 道路修復, A=293m ² 10. 新設擋土牆, L=44.4m 11. 既有擋土牆美化, 1 式 12. LID 淨化槽, 4 個(4m ²) 13. 植栽工程, 台灣油杉 12 株、水柳 1 株、烏來杜鵑 16 株、燈稱花 28 株、美人蕉 38 株、燈心草 120 株、澤瀉 120 株、萍蓬草 44 株、睡蓮 16 株、朱槿 360 株、類地毯草 74m ² 。		
採購金額	☐ 未達公告金額 ☒ 公告金額以上未達查核金額 ☐ 查核金額以上未達巨額 ☐ 巨額		
訂約金額	新台幣 7,200,000 元	結算金額	新台幣 6,752,901 元
履約期限 (展延後)	111 年 08 月 08 日	完成履約日期	111 年 08 月 16 日
正工程師賴協和 ※現場抽查丈量尺寸與竣工圖尚符部份： - 集水井 1 座，鍍鋅格柵蓋尺寸 535mm*1100mm*2(圖 B-15)。 - 放流井 1 座，尺寸 100cm*100cm、牆身厚 20cm。 - 觀測井 1 座。 - 解說牌 1 座(圖 B-10)，寬 60cm、高(40cm+50cm)、基座平面尺寸 80cm*25cm。 - 檢修通道 L=52m、平均寬>1.25m(以每 10m 抽一處寬度，分別為：1.34m、1.36m、1.23m、1.14m、1.29m、1.49m、1.75m) - 第 1 生態池：橫軸長 7.4m、縱軸長 15.1m。第 2 生態池：橫軸長 5.6m、縱軸長 11.5m。 - 漿砌塊石護岸(上緣)L=27m。(含基礎部分屬隱蔽，無法丈量) - 擋土牆 TYPEA，頂寬 50cm，L=11+4.3=15.3m - 擋土牆 TYPEB，頂寬 30cm，L=24m+5.1m=29.1m。 - LID 植生滯留槽 LID (1) 平面尺寸 1m*1m、LID (2) 平面尺寸 1m*1m、LID (2) 平面尺寸 2m*1m - 道路修復寬度 0k+00 w=550cm、0k+05 w=570cm、0k+10 w=535cm、0k+15 w=500cm、0k+20 w=533cm、0k+25 w=610cm、0k+30 w=670cm、0k+35 w=740cm、0k+40 w=740cm、0k+45 w=520cm、0k+49.4 w=430cm。 - 台灣油杉 12 株、水柳 1 株、烏來杜鵑 16 株、美人蕉 38 株、燈心草 120 株、澤瀉 120 株、睡蓮 16 株、朱槿 抽查 1 處 8 株/m²。 正工程師賴協和			

案號及契約號	030101-172(110 年度北水保契約 字第 13 號)		廠商名稱	百匯營造工程有限公司
標的名稱及數量摘要	111 年度臺北水源特定區 2 號集水區工程			
	1. 雨水積碑設施 1 座 2. 集水井 1 座 3. 放流井 1 座 4. 觀測井 1 座 5. 解說牌 1 座 6. 新設生態池 2 座 7. 漿砌石護岸 L=27m 8. 檢修通道, A=65m ² 9. 道路修復, A=293m ² 10. 新設擋土牆, L=44.4m 11. 既有擋土牆美化, 1 式 12. LID 淨化槽, 4 個(4m ³) 13. 植栽工程, 台灣油杉 12 株、水柳 1 株、烏來杜鵑 16 株、燈稱花 28 株、美人蕉 38 株、燈心草 120 株、澤瀉 120 株、萍蓬草 44 株、睡蓮 16 株、朱槿 360 株、類地毯草 74m ² 。			
採購金額	☐ 未達公告金額 ☒ 公告金額以上未達查核金額 ☐ 查核金額以上未達巨額 ☐ 巨額			
訂約金額	新台幣 7,200,000 元		結算金額	新台幣 6,752,901 元
履約期限 (展延後)	111 年 08 月 08 日		完成履約日期	111 年 08 月 16 日
結論： ☐ 與契約、圖說、貨樣規定相符。 ☒ 與契約、圖說、貨樣規定不符。 [改善、拆除、重作、退貨、換貨之期限]：111 年 9 月 28 日 [備註]： 初驗缺失 1. 圖 B-07, 放流井, 井頂 1 顆風化石, 請打除並改善。 2. 圖 B-13, LID 植生滯留槽, 表面遭泥砂沖刷, 部分卵礫石及燈稱花流失, 請予改善。 3. 圖 B-16、B-18, 萍蓬草流失及部分類地毯草遭踩踏致數量不足部分, 請補植。 *以上缺失, 限期於 111.9.28 前改善完畢(附改善佐證相片), 並由監工人員確認改善完畢後, 同意初驗合格。 ※工程未抽驗部份、隱蔽部份及工程結算數量由監造及承商人員負責。				
記錄	廠商		會驗人員(無者免)	
(發章)	  李國南		(發章)	(發章)
協驗人員(無者免)		本機關監驗人員(無者免)		主驗人員
單位		主計室	(發章)	 916
單位	(發章)	政風室	(發章)	