

公共工程生態檢核自評表

工程基本資料	計畫及工程名稱	桃園市楊梅區老坑溪幹線排水綠廊環境改善工程		設計單位	世合工程技術顧問股份有限公司
	工程期程	210 日曆天		監造廠商	世合工程技術顧問股份有限公司
	主辦機關	桃園市政府水務局		營造廠商	泰普營造有限公司
	基地位置	地點：桃園市楊梅區中山里 TWD97 座標 X:265071.303 Y:2755493.462		工程預算/ 經費(千元)	4,100(千元)
	工程目的	老坑溪幹線排水綠廊環境改善計畫為營造及改善老坑溪水環境，本計畫範圍為中山北路一段(老坑溪橋)至桃園石門大圳匯流處，除左岸有貴山公園、學校，且住宅較密集，右岸有雅聞觀光等工廠，可延續老坑溪橋下游步道建設，以不過度改造原有溪流為原則，整合發展兩岸河岸促進老坑溪與社子溪流域之地方觀光發展，打造老坑溪悠活騎樂路徑之休憩路廊。			
	工程類型	<input type="checkbox"/> 交通、 <input type="checkbox"/> 港灣、 <input checked="" type="checkbox"/> 水利、 <input type="checkbox"/> 環保、 <input type="checkbox"/> 水土保持、 <input checked="" type="checkbox"/> 景觀、 <input checked="" type="checkbox"/> 步道、 <input type="checkbox"/> 其他_____			
	工程概要	打造老坑溪悠遊騎樂路徑之休憩路廊，串聯兩岸周邊遊憩動線及親水園區營造，進而活化與提升區域整體觀光效益。			
預期效益	配合老坑溪步道新建工程操作，改善老坑溪渠道，以生態工法提升溪流環境。				
階段	檢核項目	評估內容	檢核事		
工程計畫核定階段	一、專業參與	生態背景人員	是否有生態背景人員參與，協助蒐集調查生態資料、評估生態衝擊、擬定生態保育原則？ <input checked="" type="checkbox"/> 是：本案依「桃園市 108 年度水環境改善輔導顧問團委託技術服務」委託本團隊「亞磊數研工程顧問有限公司」及「觀察家生態顧問有限公司」執行計畫核定階段之生態檢核作業 <input type="checkbox"/> 否		
	二、生態資料蒐集調查	地理位置	區位： <input type="checkbox"/> 法定自然保護區、 <input checked="" type="checkbox"/> 一般區 (法定自然保護區包含自然保留區、野生動物保護區、野生動物重要棲息環境、國家公園、國家自然公園、國有林自然保護區、國家重要濕地、海岸保護區…等。) <u>說明：計畫位於楊梅都市計畫區(河川區及綠地用地)。鄰近土地為楊梅都市計畫區住宅區及乙種工業區。</u>		

		關注物種及重要棲地	<p>1. 是否有關注物種，如保育類動物、特稀有植物、指標物種、老樹或民俗動植物等？</p> <p>■是，保育類 II 級:鳳頭蒼鷹，保育類 III 級:紅尾伯勞。</p> <p><input type="checkbox"/>否</p> <p>說明:</p> <p>2. 工址或鄰近地區是否有森林、水系、埤塘、濕地及關注物種之棲地分佈與依賴之生態系統？</p> <p>■是 <u>工程範圍位於老坑溪水系流域。</u></p> <p><input type="checkbox"/>否</p>
階段	檢核項目	評估內容	檢核事項
工程計畫核定階段	三、生態保育原則	方案評估	<p>是否有評估生態、環境、安全、社會、經濟等層面之影響，提出對生態環境衝擊較小的工程計畫方案？</p> <p>■是 <input type="checkbox"/>否</p>
		採用策略	<p>針對關注物種及重要生物棲地，是否採取迴避、縮小、減輕或補償策略，減少工程影響範圍？</p> <p>■是</p> <p>1. 「迴避」視工程擾動範圍保留河道兩側濱溪植被。</p> <p>2. 「減輕」護岸建議採用多孔隙護岸幫助植被生長。</p> <p><input type="checkbox"/>否</p>
		經費編列	<p>是否有編列生態調查、保育措施、追蹤監測所需經費？</p> <p>■是 <u>編列生態檢費用</u></p> <p><input type="checkbox"/>否</p>
	四、民眾參與	現場勘查	<p>是否邀集生態背景人員、相關單位、在地民眾與關心相關議題之民間團體辦理現場勘查，說明工程計畫構想方案、生態影響、因應對策，並蒐集回應相關意見？</p> <p>■是 <input type="checkbox"/>否</p>
	五、資訊公開	計畫資訊公開	<p>是否主動將工程計畫內容之資訊公開？</p> <p>■是，公開在「桃園市前瞻計畫水環境建設資訊平台」： <a href="http://www.hztc.com.tw/tywe/index.html">http://www.hztc.com.tw/tywe/index.html</a></p> <p><input type="checkbox"/>否</p>
規劃階段	一、專業參與	生態背景及工程專業團隊	<p>是否組成含生態背景及工程專業之跨領域工作團隊？</p> <p>■是:本案依「桃園市前瞻基礎建設計畫 109 年度水環境改善輔導顧問團委託技術服務」委託本團隊「觀察家生態顧問有限公司」執行規劃設計階段之生態檢核作業，<u>詳如附表 D-03 工程方案之生態團隊組成。</u></p> <p><input type="checkbox"/>否</p>

<p>二、 基本資料 蒐集調查</p>	<p>生態環境及 議題</p>	<p>1. 是否具體調查掌握自然及生態環境資料?  <b>■是詳如附表 D-03 工程方案之生態評估分析</b>          水域生態因水質檢測為中度汙染程度，魚類多屬耐汙性強之吳郭魚類群與琵琶鼠，未有明顯須關注之對象，但考量河道為陸域動物食物與取水來源，仍須注意水質維護。該區雖座落於市區地段，但周邊大型喬木林帶仍可作為關注鳥種之合適棲地。          2. 是否確認工程範圍及週邊環境的生態議題與生態保全對象?  <b>■是，詳如規劃設計階段附表 D-02 生態專業人員現場勘查目錄表與規劃設計階段附表 D-03 工程方案之生態評估分析</b>          1 保留喬木：苦楝、茄苳、朴樹、樟樹、相思樹等，工程範圍容易影響護岸上原有的植被與橋木，而影響附近鳥類之棲息地  <input type="checkbox"/>否</p>
<p>三、 生態保育 對策</p>	<p>調查評析、生態保育方案</p>	<p>是否根據生態調查評析結果，研擬符合迴避、縮小、減輕與補償策略之生態保育對策，提出合宜之工程配置方案?  <b>■是：，詳如附表 D-02 生態專業人員現場勘查紀錄表與附表 D-03 工程方案之生態評估分析</b>          1. 「迴避」迴避現地大樹或老樹位置，保持原有植被。          2. 「迴避」工程範圍紀錄大型喬木，現地拍攝紀錄後續將以布條標示為保全對象。應以明顯標示之警示帶包圍需限縮之作業範圍，避免保全對象遭伐除或誤傷。          3. 「減輕」增加護岸表面孔隙，以砌石結構取代混凝土護岸平滑表面。          4. 「減輕」於施工路線架設鋼板，避免機具行進直接擾動河床。          5. 「減輕」以半半施工工法搭配排擋水、導流水等設計，避免水體直接流經施工區域。          6. 「減輕」如需新植喬木建議皆以台灣原生植種為主，避免植入外來樹、草種避免擴散。          7. 「減輕」路燈配置應採用間接式照明以減少對夜行性動物干擾，並設置定時照明系統。  <input type="checkbox"/>否</p>
<p>四、 民眾參與</p>	<p>規劃說明會</p>	<p>是否邀集生態背景人員、相關單位、在地民眾與關心相關議題之民間團體辦理規劃說明會，蒐集、整合並溝通相關意見?  <b>■是</b>      <input type="checkbox"/>否</p>
<p>五、 資訊公開</p>	<p>規劃資訊公開</p>	<p>是否主動將規劃內容之資訊公開?  <b>■是，公開在「桃園市前瞻計畫水環境建設資訊平台」：</b>  <a href="http://www.hztc.com.tw/tywe/index.html">http://www.hztc.com.tw/tywe/index.html</a>  <input type="checkbox"/>否</p>
<p>設計 階</p>	<p>生態背景及工程專業團隊</p>	<p>是否組成含生態背景及工程專業之跨領域工作團隊?  <b>詳如附表 D-03 工程方案之生態團隊組成</b>  <b>■是</b>      <input type="checkbox"/>否</p>

段	二、 設計成果	生態保育措施及工程方案	是否根據生態評析成果提出生態保育措施及工程方案，並透過生態及工程人員的意見往復確認可行性後，完成細部設計。 <input checked="" type="checkbox"/> 是 詳如附表 D-02 生態專業人員現場勘查紀錄表與附表 <input type="checkbox"/> 否																		
	三、 資訊公開	設計資訊公開	是否主動將生態保育措施、工程內容等設計成果之資訊公開？ <input checked="" type="checkbox"/> 是，公開在「桃園市前瞻計畫水環境建設資訊平台」： <a href="http://www.hztc.com.tw/tywe/index.html">http://www.hztc.com.tw/tywe/index.html</a> <input type="checkbox"/> 否																		
階段	檢核項目	評估內容	檢核事項																		
施工階段	一、 專業參與	生態背景及工程專業團隊	<p>是否組成含生態背景及工程背景之跨領域工作團隊？ <input checked="" type="checkbox"/>是：本案依「桃園市 109 年度水環境改善輔導顧問團委託術服務」委託「亞磊數研工程顧問有限公司」執行計畫施工階段之生態檢核作業</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>姓名</th> <th>職稱</th> <th>負責工作</th> <th>學歷</th> <th>專業 資歷</th> <th>專長</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>黃鈞漢</td> <td>觀察家生態顧問有限公司/水域部經理</td> <td>工程生態評析、水域生態調查評估</td> <td>碩士</td> <td>16 年</td> <td>水域生態調查、河川生物指標</td> </tr> <tr> <td>劉廷彥</td> <td>觀察家生態顧問有限公司/水域部技術經理</td> <td>工程生態評析、執行檢核機制</td> <td>碩士</td> <td>7 年</td> <td>水域生態調查、水棲昆蟲生態、群聚分析</td> </tr> </tbody> </table> <p><input type="checkbox"/>否</p>	姓名	職稱	負責工作	學歷	專業 資歷	專長	黃鈞漢	觀察家生態顧問有限公司/水域部經理	工程生態評析、水域生態調查評估	碩士	16 年	水域生態調查、河川生物指標	劉廷彥	觀察家生態顧問有限公司/水域部技術經理	工程生態評析、執行檢核機制	碩士	7 年	水域生態調查、水棲昆蟲生態、群聚分析
	姓名	職稱	負責工作	學歷	專業 資歷	專長															
	黃鈞漢	觀察家生態顧問有限公司/水域部經理	工程生態評析、水域生態調查評估	碩士	16 年	水域生態調查、河川生物指標															
	劉廷彥	觀察家生態顧問有限公司/水域部技術經理	工程生態評析、執行檢核機制	碩士	7 年	水域生態調查、水棲昆蟲生態、群聚分析															
二、 生態保育措施	施工廠商	1. 是否辦理施工人員及生態背景人員現場勘查，確認施工廠商清楚瞭解生態保全對象位置？ <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 2. 是否擬定施工前環境保護教育訓練計畫，並將生態保育措施納入宣導。 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否																			
	施工計畫書	施工計畫書是否納入生態保育措施，說明施工擾動範圍，並以圖面呈現與生態保全對象之相對應位置。 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否																			
	生態保育品質管理措施	1. 履約文件是否有將生態保育措施納入自主檢查？ <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 2. 是否擬定工地環境生態自主檢查及異常情況處理計畫？ <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 3. 施工是否確實依核定之生態保育措施執行，並於施工過程中注意對生態之影響，以確認生態保育成效？ <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 4. 施工生態保育執行狀況是否納入工程督導？ <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否																			
	三、 民眾參與	施工說明會	是否邀集生態背景人員、相關單位、在地民眾與關心相關議題之民間團體辦理施工說明會，蒐集、整合並溝通相關意見？ <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否																		

	四、 資訊公開	施工資訊公開	<p>是否主動將施工相關計畫內容之資訊公開？</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>是：公開在「桃園市前瞻計畫水環境建設資訊平台」：  <a href="http://www.hztc.com.tw/tywe/index.html">http://www.hztc.com.tw/tywe/index.html</a> <input type="checkbox"/>否</p>
維 護 管 理 階 段	一、 生態效益	生態效益評估	<p>是否於維護管理期間，定期視需要監測評估範圍的棲地品質並分析生態課題，確認生態保全對象狀況，分析工程生態保育措施執行成效？</p> <p><input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p>
	二、 資訊公開	監測、評估資 訊公開	<p>是否主動將監測追蹤結果、生態效益評估報告等資訊公開？</p> <p><input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p>

工程生態檢核表 規劃設計階段附表

附表 D-02 生態專業人員現場勘查紀錄表

編號:D-02-1

勘查日期	民國 109 年 4 月 23 日	填表日期	民國 109 年 5 月 6 日
紀錄人員	徐綱(觀察家生態顧問公司/計畫專員)	勘查地點	老坑溪
人員	單位/職稱	參與勘查事項	
劉廷彥	(觀察家生態顧問公司/技術經理)	生態棲地評估、保育課題盤點、環境影響評估	
徐綱	(觀察家生態顧問公司/計畫專員)	棲地影像紀錄、保全對象確認	
現場勘查意見		處理情形回覆	
提出人員(單位/職稱): 劉廷彥(觀察家生態顧問公司/技術經理)		回覆人員(單位/職稱):	
<p>1. 「迴避」步道動線、跨橋位置須迴避現地大樹或老樹位置，保持原有良好濱溪植被。</p> <p>2. 「迴避」老坑溪工程範圍兩側紀錄有數十餘棵大型喬木，已現地拍攝紀錄待後續將以布條標示為保全對象。地面上喬木所見之明顯根系須於施工前以警示帶包圍並禁止開挖，避免保全對象之喬木根系遭伐除或誤傷。並將生態保全對象與警示帶標示區域標註於設計圖面上。</p> <p><b>詳見下方生態保全對象之照片</b></p> <p>3. 「減輕」為避免機具直接輾壓水域動物棲地，如機具需進入河道則應於施工路線架設鋼板，避免機具行進直接擾動河床。</p>			



4. 「減輕」為維護河流水質，應以半半施工工法搭配排擋水、導流水等設計，避免水體直接流經施工區域，避免因工程挖取土方、或混凝土廢水流出導致水體汙染。

5. 「減輕」如需新植喬木建議皆以台灣原植種為主，避免植入外來樹、草種避免擴散。

6. 「減輕」為降低工程範圍內光害對野生動物之干擾情形，路燈配置應採用間接式照明以減少對夜行性動物干擾，並設置定時照明系統，以維持最低限度行人安全需求為前提，減少光照時間。



朴樹-編號 07



朴樹-編號 09



朴樹-編號 11



朴樹-編號 15



朴樹-編號 20



朴樹-編號 197



朴樹-無編碼



江某-編號 08



芒果-編號 194



相思樹-編號 13



相思樹-編號 19



相思樹-編號 23



相思樹-編號 24



相思樹-編號 196



苦楝-編號 167



苦楝-編號 188



苦楝-編號 189



構樹-編號 167



樟樹-編號 138



樟樹-195



龍眼-編號 139

說明：

1. 勘查摘要應與生態環境課題有關，如生態敏感區、重要地景、珍稀老樹、保育類動物及特稀有植物、生態影響等。
2. 表格欄位不足請自行增加或加頁。
3. 多次勘查應依次填寫勘查記錄表。

工程生態檢核表 規劃設計階段附表

附表 D-02 生態專業人員現場勘查紀錄表

編號:D-02-2

勘查日期	民國 109 年 4 月 29 日	填表日期	民國 109 年 5 月 6 日
紀錄人員	徐綱(觀察家生態顧問公司/計畫專員)	勘查地點	細設審查會議
人員	單位/職稱	參與勘查事項	
劉廷彥	(觀察家生態顧問公司/技術經理)	生態棲地評估、保育課題盤點、環境影響評估	
現場勘查意見 提出人員(單位/職稱): 劉廷彥(觀察家生態顧問公司/技術經理)		處理情形回覆 回覆人員(單位/職稱):	
<p>1.已進行詳細植栽調查值得肯定，但需列出詳細調查資料，並依據調查資料提出判定方法決定每株植栽的處理方式(例如保留胸徑 XXcm、樹高 XXX 以上之大樹或老樹)</p> <p>2.圖號 03/L 既有植栽樹木清冊沒有列出所標的 193 株植栽，僅列出處置方式為修剪的植栽，應補充其他植栽調查資訊及處置方式，並且所有植栽皆應增列胸徑欄位以供參考(已進行調查)</p> <p>3.請問植栽調查時調查時判定有枝幹腐朽、病枝的標準為何?因調查資料中 193 株植栽中 193 株皆有枝幹腐朽和病枝，這樣判定方式是否具有參考價值?</p> <p>4.有些鄰近範圍的植栽尚未標定，例如 139 龍眼和 138 樟樹之間有株朴樹、朴樹 20 東面另有朴樹一株相思樹一株樟樹一株及芒果一株、KTV 對岸有一株茄苳和一株朴樹，都是施工時可能會擾動的大樹，應一併納入造冊追蹤</p> <p>5.19 號植栽為相思樹而非樟樹(可從報告書中相片樹皮判定)</p>		<p>1.遵照辦理。已將植栽調查之樹種名稱、樹高、生長狀況...等，處理方式分為移植、保留及砍除，整理至報告書附錄二。</p> <p>2.本案調查資料為米徑高，已將各樹種調查資料及處理方式附於報告書附錄二中</p> <p>3.本案採取之調查方式為目視評估樹種之生長情況，為一種便捷調查方式。</p> <p>4.遵照辦理。已將為觀測之樹種，納入評估。</p> <p>5.遵照辦理。</p> <p>6.遵照辦理。經考量後將移植兩棵大樹。</p> <p>7.本次設計護岸型式為求減少生態衝擊，在不影響結構安全的前提下，於護岸外層鋪設砌石以期達混凝土減量之功效，並藉此增加護岸孔隙，使植栽生長復原景觀與環境融合，提供老坑流域生態生長環境</p>	



6. 植栽 188、189 為兩株苦楝大樹，須優先考量現地保留

188



189



7.預計拆除現有水泥護岸新建，在水環境計劃恢復河川生命力的原則下，新建護岸需優先考量濱岸植被恢復機會。例如可增加護岸表面孔隙，使植栽生長復原後景觀上能與環境融合，並得以發揮其生態功能

說明：

1. 勘查摘要應與生態環境課題有關，如生態敏感區、重要地景、珍稀老樹、保育類動物及特稀有植物、生態影響等。
2. 表格欄位不足請自行增加或加頁。
3. 多次勘查應依次填寫勘查記錄表。

## 工程生態檢核表 規劃設計階段附表

**附表 D-03 工程方案之生態評估分析**

工程名稱 (編號)	桃園市楊梅區老坑溪幹線 排水綠廊環境改善工程	填表日期	民國 109 年 5 月 6 日		
評析報告 是否完成 下列工作	<input checked="" type="checkbox"/> 由生態專業人員撰寫、 <input checked="" type="checkbox"/> 現場勘查、 <input type="checkbox"/> 生態調查、 <input checked="" type="checkbox"/> 生態關注區域圖、 <input checked="" type="checkbox"/> 生態影響預測、 <input checked="" type="checkbox"/> 生態保育措施研擬、 <input checked="" type="checkbox"/> 文獻蒐集				
1.生態團隊組成：					
職稱	姓名	負責工作	學歷	專業資歷	專長
觀察家生態顧問公司/水域部 技術經理	劉廷彥	生態棲地評估、保育課題盤點、環境影響評估機制	碩士	7 年	水域生態調查、水棲昆蟲生態、鞘翅目昆蟲調查鑑定、群聚分析
觀察家生態顧問公司/水域部 計畫專員	徐綱	水域生態分析、環境紀錄、保全對象確認	碩士	5 年	水域生態評估、魚類分類
觀察家生態顧問有限公司/生態工程部 計畫專員	游惇理	陸域生態分析、工程生態評析、生態檢核執行	碩士	2 年	動物調查、景觀設計、環境解說、棲地營造
觀察家生態顧問有限公司/生態工程部 計畫專員	鄭全斌	陸域生態分析、工程生態評析	碩士	2 年	田野調查、森林動態樣區調查、兩棲爬蟲
2.棲地生態資料蒐集：					
<p>a. 搜尋 TBN[1]生物多樣性網路平台結果顯示，該區域鄰近記錄了 24 種鳥類和 5 種蛙類以及 31 種植物，其中包括了 3 種法定保育類珍貴稀有物種鳳頭蒼鷹，其他應予保育物種紅尾伯勞。</p> <p>b. 陸域動物資料也參考「亞洲楊梅社區整體開發建築計畫環境影響說明書第二次變更對照表(定稿本)」[2]，其動物調查樣區圍楊梅區太平里，作為距離工程最近之陸域動物調查參考資料。</p> <p style="padding-left: 20px;">哺乳類紀錄有 5 目 8 科 11 種：包括臺灣野兔、臭鼬、台灣灰鼬、台灣鼯鼠、台灣葉鼻蝠、東亞家蝠、赤腹松鼠、小黃腹鼠、田鼯鼠、家鼯鼠、鼬獾。記錄特有種為台灣灰鼬及台灣葉鼻蝠，特有亞種包括臺灣野兔及鼬獾，未記錄到保育類哺乳動物。</p> <p>c. 水域生態資料參考「桃園市楊梅區老坑溪幹線排水綠廊環境改善工程細部設計報告書」[3]。共發現魚類 5 目 9 科 9 種，就物種之特有化性而言，琵琶鼠、吳郭</p>					

魚、線鱧及大肚魚等 4 種為外來物種；就保育等級而言，所記錄之物種均屬於一般類物種。

水域生態因水質檢測為中度汙染程度，魚類多屬耐汙性強之吳郭魚類群與琵琶鼠，未有明顯須關注之對象，但考量河道為陸域動物食物與取水來源，仍須注意水質維護。該區雖座落於市區地段，但周邊大型喬木林帶仍可作為關注鳥種之合適棲地。

參考文獻：

- (1)台灣生物多樣性網絡(TBN) <https://www.tbn.org.tw/>。特有生物保育研究中心
- (2)亞洲楊梅社區整體開發建築計畫環境影響說明書第二次變更對照表(定稿本)，桃園市政府，2017。
- (3)桃園市場梅區老坑溪幹線排水綠廊環境改善工程細部設計報告書。桃園市政府，2020。

### 3.生態棲地環境評估：


工程段位於貴山公園旁老坑溪段，兩岸皆為道路、人工建物等高度開發地區，僅河岸兩側護岸覆蓋有濱溪植被，並於上游段之順水右岸存在雜木林。河床底質多以卵、礫石與細粒徑土砂為主，水流型態包含緩流淺水、緩流深水、急流淺水。水色多呈混濁貌。目視無發現水域動物。

### 4.棲地影像紀錄：

109 年 4 月 23 日設計階段現勘



### 5.生態關注區域說明及繪製：

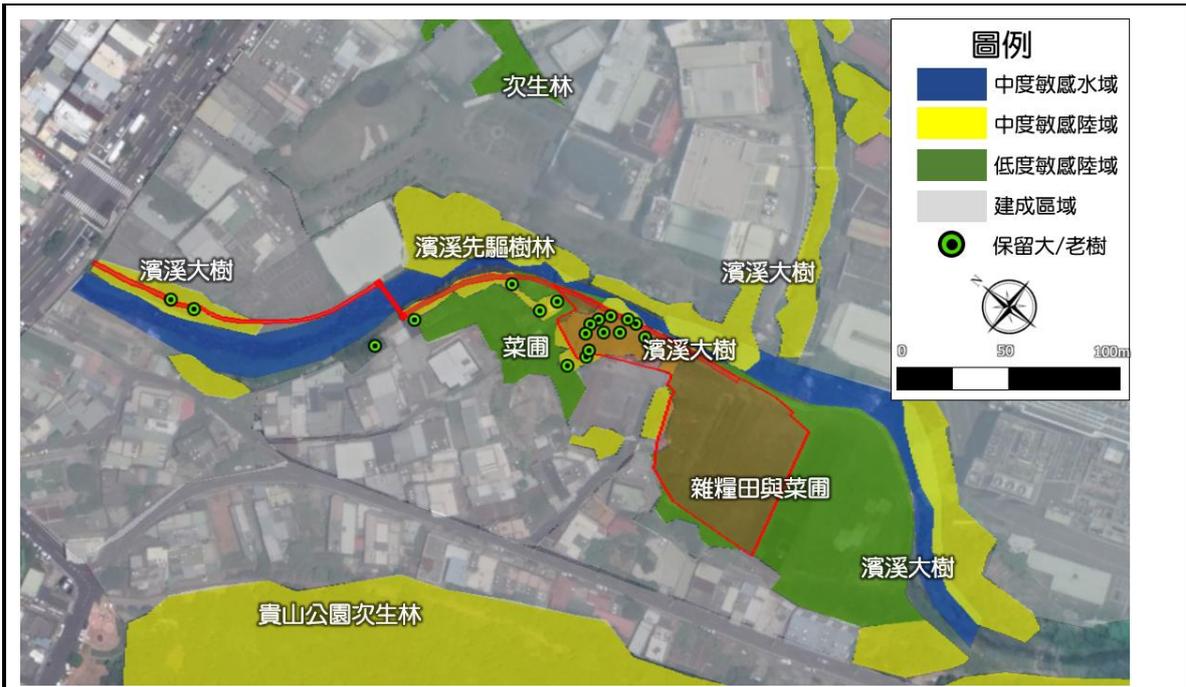

#### 6. 研擬生態影響預測與保育對策：

##### 生態影響預測：

- 如工程施作可能導致周邊既有喬木遭伐除，除減少當地植物多樣性外，亦使該區鳥類喪失為數不多之庇護場所，易使其族群數量縮減。

##### 生態保育對策

1. 「迴避」步道動線、跨橋位置須迴避現地大樹或老樹位置，保持原有良好濱溪植被。
2. 「迴避」老坑溪工程範圍兩側紀錄有 20 棵大型喬木(詳見 D-03-7.生態保全對象之照片，包含朴樹-編號 07、朴樹-編號 09、朴樹-編號 11、朴樹-編號 15、朴樹-編號 20、朴樹-編號 197、江某-編號 08、芒果-編號 194、相思樹-編號 13、相思樹-編號 19、相思樹-編號 23、相思樹-編號 24、相思樹-編號 196、苦楝-編號 167、苦楝-編號 188、苦楝-編號 189、構樹-編號 167、樟樹-編號 138、樟樹-編號 195、龍眼-編號 139 與一棵無編碼朴樹)，已現地拍攝紀錄待後續將以布條標示為保全對象。地面上喬木所見之明顯根系須於施工前以警示帶包圍並禁止開挖，避免保全對象之喬木根系遭伐除或誤傷。並將生態保全對象與警示帶標示區域標註於設計圖面上。
3. 「減輕」預計拆除現有水泥護岸新建，在水環境計劃恢復河川生命力的原則下，新建護岸需優先考量濱岸植被恢復機會。例如可增加護岸表面孔隙，以砌石結構取代混凝土護岸平滑表面，使植栽生長復原後景觀上能與環境融合，並得以發揮其生態功能
4. 「減輕」為避免機具直接輾壓水域動物棲地，如機具需進入河道則應於施工路線架設鋼板，避免機具行進直接擾動河床。
5. 「減輕」為維護河流水質，應以半半施工工法搭配排擋水、導流水等設計，避免水體直接流經施工區域，避免因工程挖取土方、或混凝土廢水流出導致水體汙染。
6. 「減輕」如需新植喬木建議皆以台灣原生植種為主，避免植入外來樹、草種避免擴散。
7. 「減輕」為降低工程範圍內光害對野生動物之干擾情形，路燈配置應採用間接式照明以減少對夜行性動物干擾，並設置定時照明系統，以維持最低限度行人安全需

求為前提，減少光照時間。

7.生態保全對象之照片：

109/4/23 拍攝，後續將繫上布條方便辨認



朴樹-編號 07



朴樹-編號 09



朴樹-編號 11



朴樹-編號 15



朴樹-編號 20



朴樹-編號 197



朴樹-無編碼



江某-編號 08



芒果-編號 194



相思樹-編號 13



相思樹-編號 19



相思樹-編號 23



相思樹-編號 24



相思樹-編號 196



苦楝-編號 167



苦楝-編號 188



苦楝-編號 189



構樹-編號 167



樟樹-編號 138



樟樹-195



龍眼-編號 139

說明：

1.本表由生態專業人員填寫。

填寫人員：         徐網

## 工程生態檢核表 規劃設計階段附表

**附表 D-05 生態保育策略及討論紀錄**

填表人員 (單位/職稱)	徐綱 觀察家生態顧問有限公司/計畫專員	填表日期	民國 109 年 08 月 11 日
解決對策項目		實施位置	桃園縣楊梅區-老坑溪
<p>解決對策之詳細內容或方法(需納入施工計畫書中)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 「迴避」步道動線、跨橋位置須迴避現地大樹或老樹位置，保持原有良好濱溪植被。</li> <li>2. 「迴避」老坑溪工程範圍兩側紀錄有237棵大型喬木(詳見D-03-7.生態保全對象之照片，包含朴樹-編號07、朴樹-編號09、朴樹-編號11、朴樹-編號15、朴樹-編號20、朴樹-編號197、江某-編號08、芒果-編號194、相思樹-編號13、相思樹-編號19、相思樹-編號23、相思樹-編號24、相思樹-編號196、苦楝-編號167、苦楝-編號188、苦楝-編號189、構樹-編號167、樟樹-編號138、樟樹-編號195、龍眼-編號139與一棵無編碼朴樹等)，已現地拍攝紀錄待後續將以布條標示為保全對象。地面上喬木所見之明顯根系須於施工前以警示帶包圍並禁止開挖，避免保全對象之喬木根系遭伐除或誤傷。並將生態保全對象與警示帶標示區域標註於設計圖面上。</li> <li>3. 「減輕」預計拆除現有水泥護岸新建，在水環境計劃恢復河川生命力的原則下，新建護岸需優先考量濱岸植被恢復機會。增加護岸表面孔隙，取代混凝土護岸平滑表面，使植栽生長復原後景觀上能與環境融合，並得以發揮其生態功能。</li> <li>4. 「減輕」為避免機具直接輾壓水域動物棲地，機具進入河道則應於施工路線架設土墊或鋼板，避免機具行進直接擾動河床。</li> <li>5. 「減輕」為維護河流水質，應以半半施工工法搭配排擋水、導流水等設計，避免水體直接流經施工區域，避免因工程挖取土方、或混凝土廢水流出導致水體汙染。</li> <li>6. 「減輕」如需新植喬木建議皆以台灣原生植種為主，避免植入外來樹、草種避免擴散。</li> <li>7. 「減輕」為降低工程範圍內光害對野生動物之干擾情形，路燈配置應採用間接式照明以減少對夜行性動物干擾，並設置定時照明系統，以維持最低限度行人安全需求為前提，減少光照時間。</li> </ol>			
<p>圖說：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 迴避設定為保全對象之197棵大型喬木(詳見設計圖說書)，避免工程開挖擾動。</li> </ol>			




索引圖

喬木編號	樹種名稱	處理方式	喬木編號	樹種名稱	處理方式
7	朴樹	原地保留	90	構樹	原地保留
8	江菓	原地保留	91	構樹	原地保留
9	朴樹	原地保留	92	構樹	原地保留
10	連翹	原地保留	93	構樹	原地保留
11	朴樹	原地保留	94	構樹	原地保留
12	江菓	原地保留	95	構樹	原地保留
13	相思樹	原地保留	96	構樹	原地保留
14	朴樹	原地保留	97	構樹	原地保留
15	朴樹	原地保留	98	構樹	原地保留
16	七里香	原地保留	99	構樹	原地保留
17	七里香	原地保留	100	構樹	原地保留
18	七里香	原地保留	101	構樹	原地保留
19	相思樹	原地保留	102	構樹	原地保留
20	朴樹	原地保留	103	構樹	原地保留
21	朴樹	原地保留	104	構樹	原地保留
22	朴樹	原地保留	105	構樹	原地保留
23	相思樹	原地保留	106	構樹	原地保留
24	相思樹	原地保留	107	構樹	原地保留
52	南洋杉	原地保留	108	構樹	原地保留
53	構樹	原地保留	109	肉桂	原地保留
54	南洋杉	原地保留	110	肉桂	原地保留
55	南洋杉	原地保留	111	肉桂	原地保留

56	構樹	原地保留	112	肉桂	原地保留
57	構樹	原地保留	113	肉桂	原地保留
58	桑樹	原地保留	114	構樹	原地保留
59	黑板樹	原地保留	115	構樹	原地保留
60	構樹	原地保留	116	構樹	原地保留
61	江菓	原地保留	117	肉桂	原地保留
62	油桐	原地保留	118	肉桂	原地保留
63	杜英	原地保留	119	肉桂	原地保留
64	黑板樹	原地保留	120	肉桂	原地保留
65	江菓	原地保留	121	構樹	原地保留
66	桑樹	原地保留	122	構樹	原地保留
67	龍眼	原地保留	123	構樹	原地保留
68	油桐	原地保留	124	朴樹	原地保留
69	黑板樹	原地保留	125	肉桂	原地保留
70	九芎	原地保留	126	肉桂	原地保留
71	樟木	原地保留	127	肉桂	原地保留
72	肉桂	原地保留	128	山黃麻	原地保留
73	肉桂	原地保留	129	構樹	原地保留
74	構樹	原地保留	130	構樹	原地保留
75	油桐	原地保留	131	構樹	原地保留
76	構樹	原地保留	132	構樹	原地保留
77	山黃麻	原地保留	133	構樹	原地保留
78	油桐	原地保留	134	構樹	原地保留
79	銀樟	原地保留	135	構樹	原地保留
80	銀樟	原地保留	136	竹	建議移除
81	構樹	原地保留	137	竹	建議移除
82	樟木	原地保留	138	樟樹	原地保留
83	構樹	原地保留	139	龍眼	原地保留
84	樟木	原地保留	140	構樹	原地保留
85	油桐	原地保留	141	構樹	原地保留
86	樟木	原地保留	194	芒果樹	原地保留
87	樟木	原地保留	195	樟樹	原地保留
88	構樹	原地保留	196	相思樹	原地保留
89	構樹	原地保留	197	朴樹	原地保留


2. 增加護岸孔隙度取代平滑鋪面，加速植生回復。

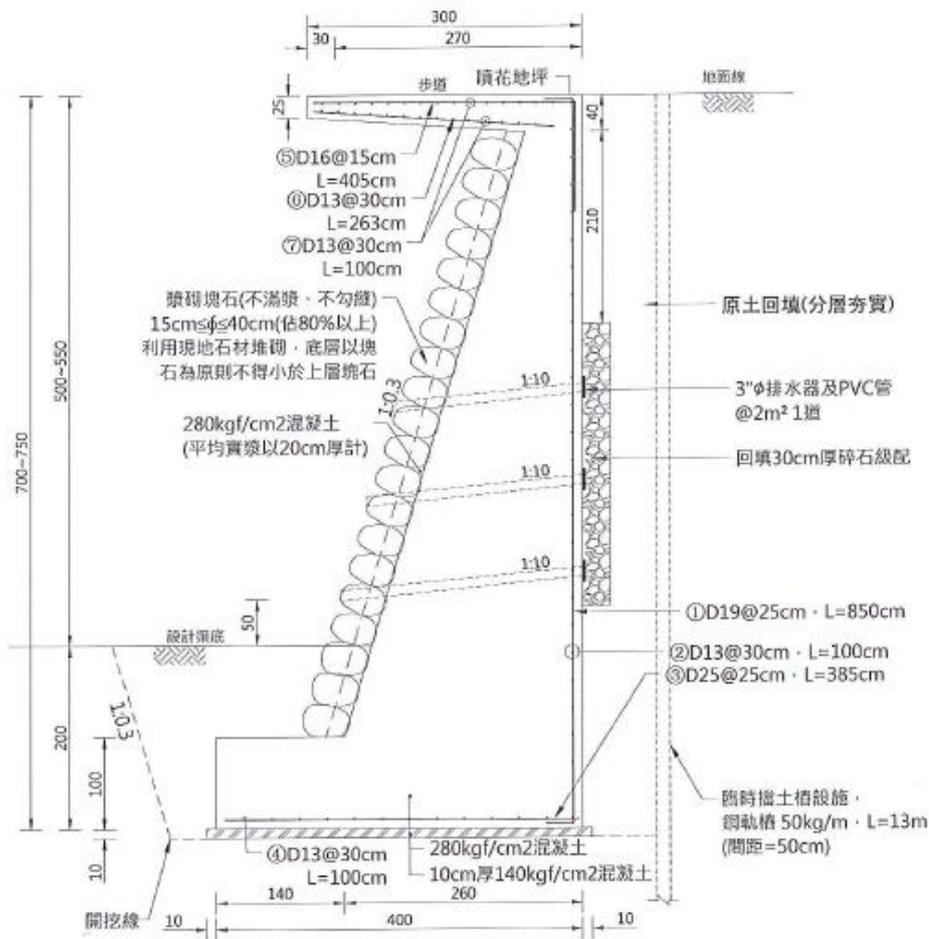

TYPE-A護岸標準圖  
單位：cm

3. 堆置太空包設置土墊及排檔水，避免汙染水質

「縮小」：本計畫範圍位於老坑溪河道，施工期間為減少對生態的干擾及水質的維護，將以太空包(護岸敲除 B5)設置圍堰減少水源的污染。

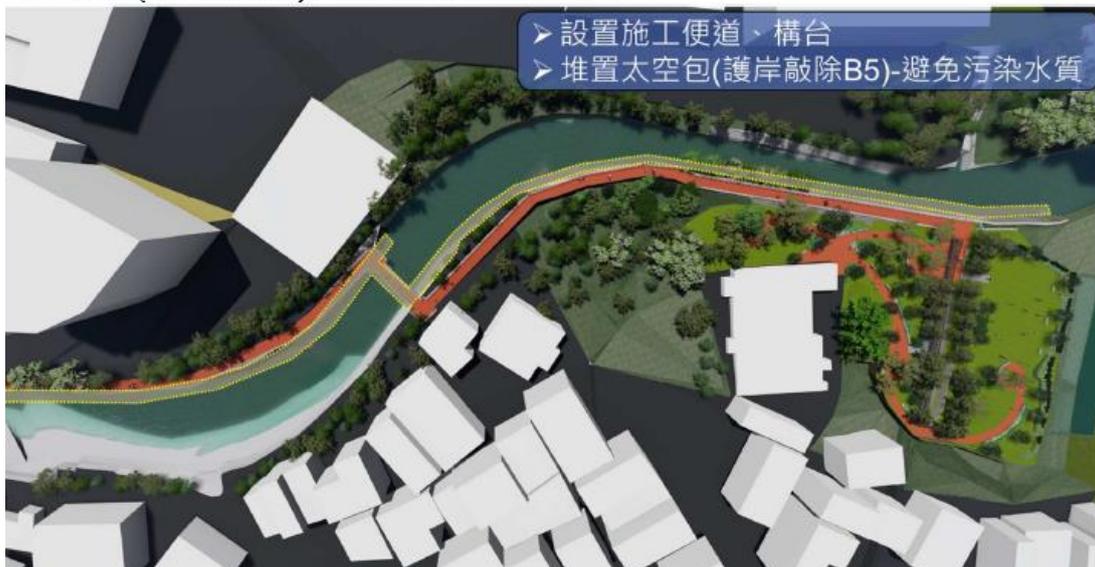


4. 減輕照明設施造成之光害



7.3 照明配置

夜間照明系統之設計，為減少對夜行性生物之干擾，設置時間控制器於深夜時間時關閉50%照明系統，僅維持行人之最低安全需求。

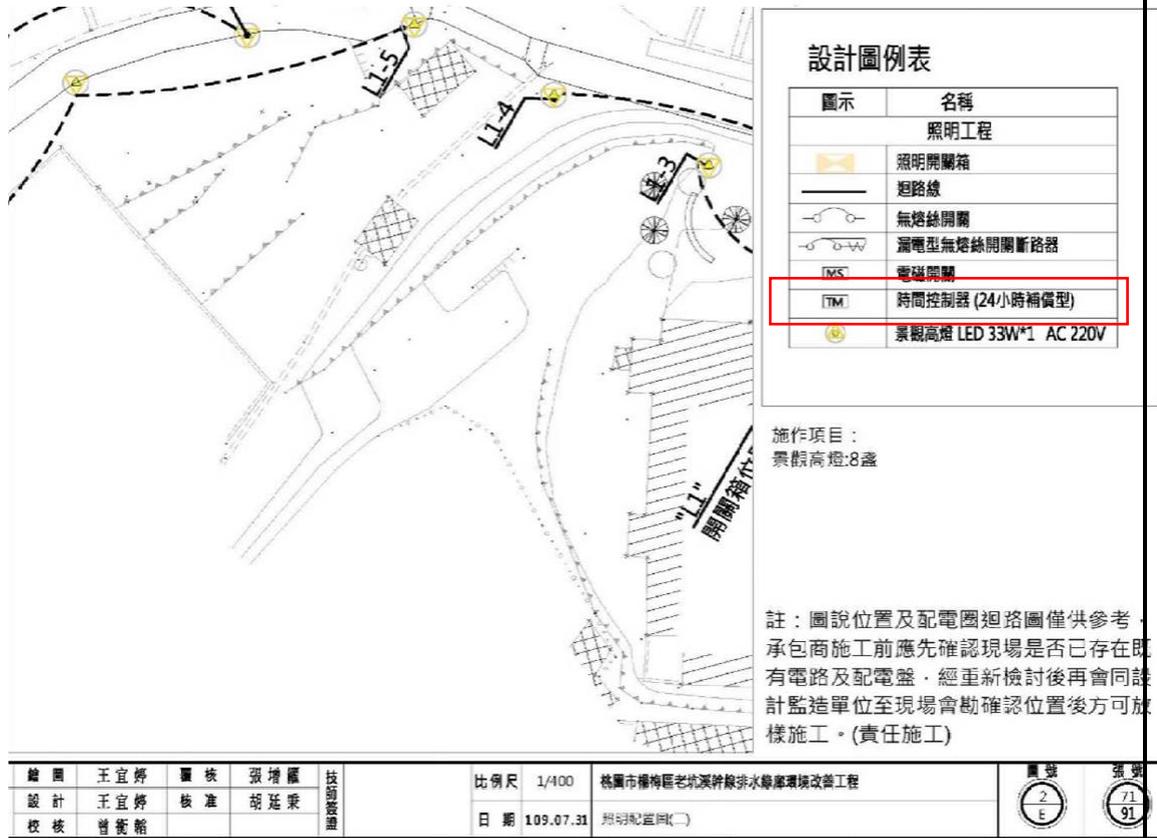

註：圖說位置及配電圖迴路圖僅供參考，承包商施工前應先確認現場是否已存在既有電路及配電盤，經重新檢討後再會同設計監造單位至現場會勘確認位置後方可放樣施工。(責任施工)

施工階段監測方式：  
由「全國水環境改善計畫-第四批次核定案件生態調查委託專業服務」之案處理

現勘、討論及研擬生態保育措施的過程、紀錄

日期	事項	摘要
109/03/11	老坑溪幹線排水綠廊環境改善工程基本設計審查	生態專業團隊給予設計人員生態友善建議
109/03/25	老坑溪幹線排水綠廊環境改善工程基本設計成果地方說明會	設計人員與生態團隊與地方民眾進行意見討論
109/04/23	楊梅老坑溪排水綠廊改善工程現勘	生態專業團隊現場勘查施工範圍內之生態敏感議題
109/04/29	老坑溪幹線排水綠廊環境改善計畫-細設審查	設計人員回覆細設審查會之建議

109/05/06	老坑溪幹線排水綠廊環境改善工程細部設計成果地方說明會	設計人員與生態團隊針對細部設計方案與地方民眾進行意見討論
109/06/09	老坑溪幹線排水綠廊環境改善計畫 審查後討論研商會議	生態專業團隊經細部設計修改後針對審查意見進行討論
109/07/08	二河局署審查會議相關事宜討論	生態專業人員與設計單位確認保育措施與生態檢核機制流程
109/07/15	老坑溪二河局審查	生態專業人員與設計單位針對老坑溪生態保育對策進行報告及意見回覆
109/07/22	老坑溪最後方案討論	生態專業人員與設計單位確認最後保育對策

說明：

- 1.本表由生態專業人員填寫。
- 2.解決對策係針對衝擊內容所擬定之對策，或為考量生態環境所擬定之增益措施。
- 3.工程應包含計畫本身及施工便道等臨時性工程。

填寫人員：           徐綱          

日期：           109/08/11

## 工程生態檢核表 施工階段附表

### 附表 C-03 生態專業人員現場勘查紀錄表

編號:C-03-1

□施工前 ■施工中 □完工後

勘查日期	民國 109 年 11 月 17 日	填表日期	民國 109 年 11 月 20 日
紀錄人員	游惇理	勘查地點	老坑溪幹線排水綠廊環境改善工程現場
人員	單位/職稱	參與勘查事項	
游惇理	觀察家生態顧問/計畫專員	施工中現勘	
鄭全斌	觀察家生態顧問/計畫專員	施工中現勘	
現勘意見		處理情形回覆	
提出人員(單位/職稱): <u>游惇理/計畫專員</u>		回覆人員(單位/職稱) <u>邱慶祖_/工地負責人</u>	
<p>1. 保全對象大樹受到過度修剪，後續對策如下：</p> <p>(1) 工程內其餘保護大樹不得修枝。</p> <p>(2) 委託專業園藝廠商，對樹木傷口進行處理，避免腐爛或遭受蟲害。</p> <p>(3) 針對遭修剪大樹進行監測，持續關注與維護，避免樹木死亡。</p> <p>(4) 考量補植原生種樹苗進行補償。</p>		<p>1. 經查工區該區域之土地係為水利用地，區內栽種之大樹所有權係為私人所有，經所有人切結表示，為配合市政府辦理河岸步道新建工程，歸還公有地，委請根強工程公司剷除該區域所擁有之樹木。</p>	
			
保全大樹遭到過度修剪			



其餘保全大樹有保護措施且未受干擾

1. 本公司已針對區內修剪樹木設置保護並採取區域隔離措施。
2. 其餘區內大樹亦辦理護樹之設置，並派員持續進行監測及維護。

2. [減輕]工區有設置太空包避免水質混濁，請持續維持。



本公司本於愛護自然生態的理念，施工期間，除持續原設計數量之太空包堆置外，更派員隨時監看溪流是否因施工開挖造成混濁，並視情況調整並增加太空包數量，以避免混濁溪流造成生態破壞及生物死亡。

3. 工區中有鷺科鳥類前來覓食，施工中避免捕捉、騷擾。



本工程區域原樣生態豐富，故多種鳥類覓食駐留頻繁，本公司雖為承攬河岸新建工程辦理施工，惟本公司本於愛護自然之理念，除工區設有圍籬，已阻隔非施工人員進入外捕捉，亦已督促施工等相關工作人員不得捕捉及騷擾 工區內鳥類及其他生物。

說明：

1. 勘查摘要應與生態環境課題有關，如生態敏感區、重要地景、珍稀老樹、保育類動物及特稀有植物、生態影響等。
2. 表格欄位不足請自行增加或加頁。
3. 多次勘查應依次填寫勘查記錄表。

工程生態檢核表 施工階段附表

附表 C-05-1 環境生態異常狀況處理

□施工前 ■施工中 □完工後

異常狀況類型	■監造單位與生態人員發現生態異常 ■植被剷除 □水域動物暴斃 □施工便道闢設過大 □水質渾濁 □環保團體或在地居民陳情等事件		
填表人員 (單位/職稱)	游惇理 (觀察家生態顧問有限公司/計畫專員)	填表日期	民國 109 年 11 月 20 日
狀況提報人 (單位/職稱)	游惇理 (觀察家生態顧問有限公司/計畫專員)	異常狀況發現日期	民國 109 年 11 月 17 日
異常狀況說明	保全對象大樹遭到過度修剪，樹枝、葉子遭到清除，可能影響植物生存。  		

解決對策	1.工程內其餘保護大樹不得修枝。 2.委託專業園藝廠商，對樹木傷口進行處理，避免腐爛或遭受蟲害。 3.針對遭修剪大樹進行監測，持續關注與維護，避免樹木死亡。 4.請廠商補植原生種樹苗，進行補償。 5.後續施工若保護大樹又遭傷害，將請主管機關要求停工。		
複查者		複查日期	民國 年 月 日
複查結果及應採行動			
複查者		複查日期	民國 年 月 日
複查結果及應採行動			
複查者		複查日期	民國 年 月 日
複查結果及應採行動			

說明：

- 1.環境生態異常狀況處理需依次填寫。
- 2.複查行動可自行增加欄列以至達複查完成。

工程生態檢核表 施工階段附表

附表 C-05-2 環境生態異常狀況處理

□施工前 ■施工中 □完工後


異常狀況類型	■監造單位與生態人員發現生態異常 ■植被剷除 □水域動物暴斃 □施工便道闢設過大 □水質渾濁 ■環保團體或在地居民陳情等事件		
填表人員 (單位/職稱)	游惇理 (觀察家生態顧問有限公司/計畫專員)	填表日期	民國 109 年 12 月 07 日
狀況提報人 (單位/職稱)	游惇理 (觀察家生態顧問有限公司/計畫專員)	異常狀況發 現日期	民國 109 年 12 月 02 日
	劉廷彥 (觀察家生態顧問有限公司/技術經理)		
異常狀況說明	<p>109/11/17 施工中現勘時，發現保全對象大樹遭過度修枝，通知主管機關討論後續事宜。</p> <p>109/12/01 生態團隊進行水域調查發現保全對象大樹遭清除。</p> <p>109/12/02 監造、施工單位、生態團隊與主管機關至現場勘查，當地里長說明保全對象大樹由居民自行聘請廠商移植至工區他處。未經討論將保全對象樹木移植，不符生態檢核機制規範，且可能造成植物死亡。</p>  <p style="text-align: right;">109/12/02 樹木移植後位置</p>		



1. 工程內其餘保全對象大樹不得修枝或移植，若因工程需求必須干擾，請通知主管機關、監造單位及生態團隊，評估施工需求及因應對策。
2. 編號 138 樟樹鄰近工程，已與施工廠商確認此樹不受工程影響，予以保留，後續施工中應注意，避免不慎干擾。
3. 施工廠商指出可能受工程影響之樹木：編號 139-龍眼、140-構樹、141-構樹、無編碼-構樹、無編碼-朴樹、無編碼-樟樹，6 棵樹木建議優先迴避，若無法迴避，請將 139 龍眼、無碼朴樹、無碼樟樹移植至工程不會干擾之區域。
4. 針對遭修剪大樹進行監測，持續關注與維護，委託專業園藝廠商，對樹木傷口進行處理，避免腐爛或遭受蟲害，造成樹木死亡。後續完工後作為本工程新設公園之植栽使用。
5. 若移植樹木後續死亡，需補植和死亡樹木同胸高徑之原生種喬木替補。
6. 通報第二河局，邀請本工程之規劃設計審查委員，與里長、居民等相關利害關係人一同會勘，說明原由並討論後續對策。

解決對策

後續工程可能影響樹木位置

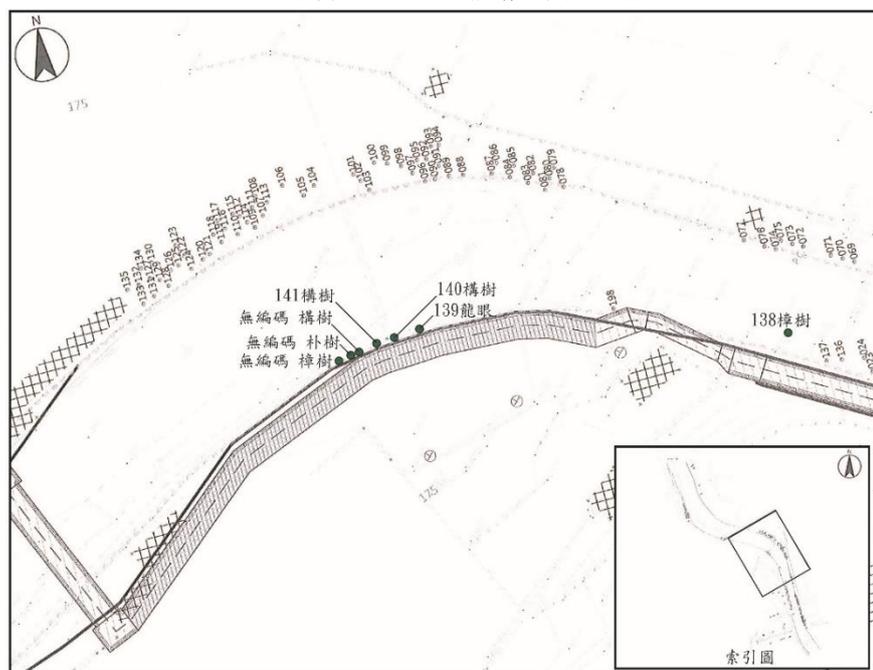


複查者		複查日期	民國 年 月 日
複查結果及 應採行動			
複查者		複查日期	民國 年 月 日
複查結果及 應採行動			
複查者		複查日期	民國 年 月 日
複查結果及 應採行動			

說明：

- 1.環境生態異常狀況處理需依次填寫。
- 2.複查行動可自行增加欄列以至達複查完成。

# 工程生態檢核表 附表

## 附表 P-02 施工擾動範圍圖

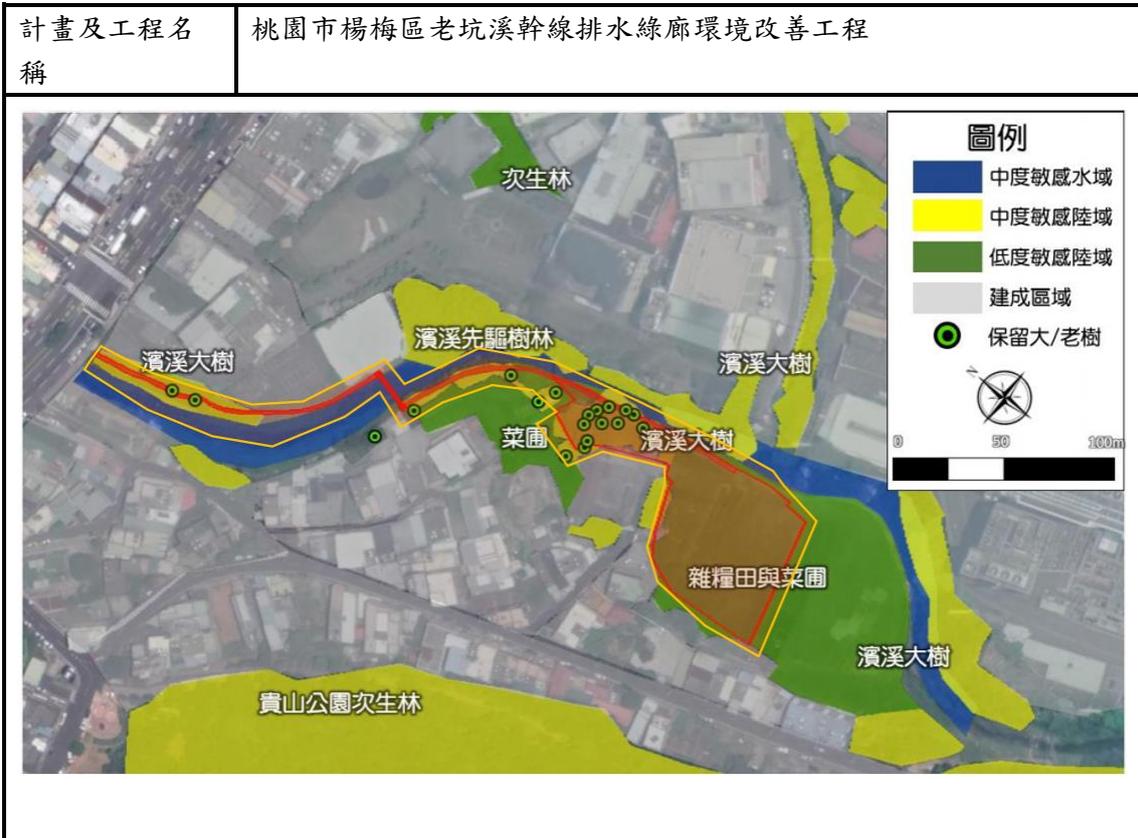

說明：

- 1.本表由生態專業人員填寫。
- 2.施工擾動範圍圖就現有可取得資料以黃線簡單描繪
- 3.相關圖片欄位不足時，請自行加附頁。